

## **CHECKLIST VOOR WERKEN MET OPEN VUUR OF HITTEPUNT**

Er zijn talrijke voorbeelden van branden die ontstaan zijn in de eerste uren volgend op werken met open vuur, blanke vlam of hittepunt (lassen, snijbranden, solderen, afbijten, afbranden van verf of vernis, ontdooien, enz.). Opdrachtgevers, veiligheidsverantwoordelijken en uitvoerders kunnen de risico's beperken door veiligheidsmaatregelen te nemen vóór, tijdens en na het werk.

### **OPDRACHTGEVER**

#### **Vóór het werk**

1. Verwijder (tenminste tot op 10 m), bescherm of bedek met een aangepast scherm de brandbare stoffen en materialen. Besproei eventueel de werkruimte met water om ze vochtig te houden.
2. Verwijder (tenminste tot op 10 m) elke brandbare stof van leidingen of van behandelde voorwerpen.
3. Dicht openingen, spleten en scheuren af in de wanden dichtbij de werkplaats (tenminste tot op 10 m) met zand, plaaster, metalen platen, zeilen, enz.
4. Plaats in de nabijheid gebruiksklare en aangepaste blusmiddelen (blustoestellen met poeder of verstoven water, straalpijp van een muurhaspel of van een hydrant onder druk, enz.).
5. Stel een permanente bewaker aan die op de hoogte is van de veiligheidsmaatregelen (deze kan de helper van de operator zijn).
6. Ledig, reinig met warm water, verlucht overvloedig of vul met water de recipiënten en leidingen die ontvlambare stoffen en vooral vloeistoffen of gassen bevat hebben. Verzeker u, met de explosiemeter, dat de "ontgassing" totaal is.
7. Vul het formulier "vuurvergunning" in en laat het tekenen.

#### **Na het werk**

1. Onderzoek zorgvuldig de werkplaatsen, de aangrenzende lokalen en de punten die door de wegsplattende vonken of door de warmteoverdracht kunnen bereikt worden.
2. Houd toezicht op deze plaatsen gedurende tenminste twee uren na het beëindigen van het werk. Indien dit toezicht niet kan gehouden worden, moet elk werk met open vuur of blanke vlam geschorst worden twee uur vóór het algemeen stilleggen van het werk in de inrichting.
3. Breng slechts 24 uren later de verplaatste voorwerpen op hun plaats.

## **OPERATOR**

### **Vóór het werk**

1. Kijk na of de apparaten in perfecte staat van werking zijn (spanning, slangen, koppelstukken, enz.). Kies de beste plaats om de toevoer van gas of stroom gemakkelijk te onderbreken.
2. Laat nooit aangesloten soldeerlampen zonder toezicht; vul ze in de vrije lucht nadat ze uitgedoofd en afgekoeld zijn.

### **Tijdens het werk**

1. Let op de gloeiende vonken en de plaats waar ze vallen alsook op de verhitte metalen delen.
2. Leg de hete voorwerpen enkel op draagstukken die aan warmte weerstaan en deze niet doorgeven.
3. Werp de elektroderesten in een aangepaste bak (gevuld met water of zand).

### **Na het werk**

1. Verwittig bij het einde van het werk het diensthoofd veiligheid van de onderneming of zijn afgevaardigde of, bij hun afwezigheid en volgens het geval, de huisbewaarder of de bewaker.

*Formulieren "vuurvergunning" kan u bestellen bij ANPI. [www.anpi.be](http://www.anpi.be)*